

# Atualização da Correção LL

## O que você pode esperar

Foram manifestadas preocupações sobre alguns erros de criação nas Impressoras Multifuncionais Xerox® (MFPs) durante a digitalização. Esses erros não ocorrem ao usar documentos de escritório cotidianos para impressão, cópia, fax tradicional ou ao digitalizar para formatos não PD,F como TIFF, JPEG e XPS. É muito improvável de ocorrer o erro usando as configurações padrão de fábrica nos dispositivos.

Nós confirmamos que os erros podem ocorrer sob uma série de condições limitadas. Eles ocorrem devido a uma abordagem específica do software que usamos em algumas de nossas MFPs ao digitalizar documentos saturados no formato PDF. Dada essa descoberta, embora incomum, desenvolvemos uma correção para eliminar essa abordagem do software de todas as MFPs Xerox afetadas.


### O que foi alterado?

Não existem diferenças notáveis na operação de sua MFP Xerox® depois que a correção LL é instalada. As MFPs Xerox® continuarão usando a compactação padrão de mercado, porém sem a compactação mais agressiva do arquivo que pode resultar em substituição de caracteres. Portanto, os tamanhos de arquivo extremamente pequenos para texto não serão mais oferecidos. Haverá impacto mínimo em tamanhos de arquivo para documentos mistos e de foto. Todos esses documentos continuarão a ter uma compactação muito boa com tamanhos de arquivo que são competitivos no mercado, com base no teste da Xerox (consulte o gráfico à direita).

### Como assegurar que seu dispositivo tenha a correção instalada

Para assegurar que a correção tenha sido carregada corretamente, verifique a versão do software da Controladora de rede da MFP. Se a correção foi instalada, o número da versão do software da Controladora de rede terminará com LL. Você pode verificar a versão imprimindo a página de configuração do dispositivo ou visitando a página da Web do relatório de Configuração dos Serviços de Internet do CentreWare

### Comparação de tamanhos de arquivo com a Correção LL

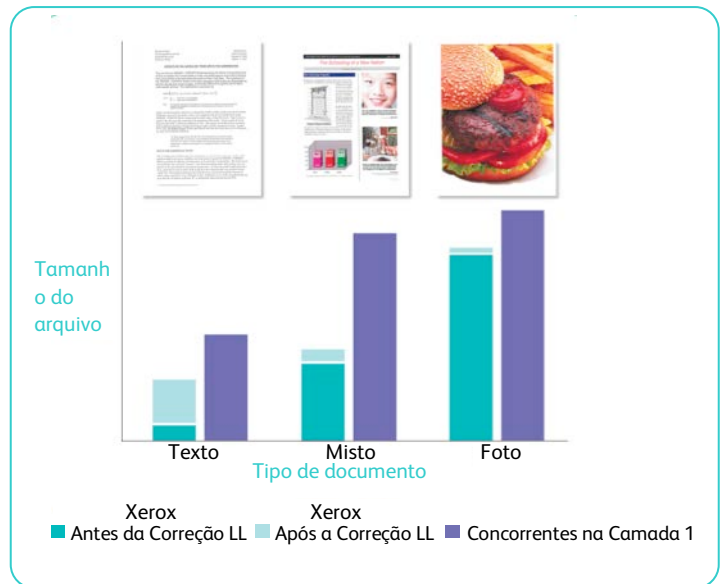

O teste foi concluído em uma MFP Xerox® WorkCentre® 7855 e será semelhante em uma escala relativa com outros dispositivos de correção LL.